

# Gewindedrehen, Metr. ISO, Innen, Teilprofil

Mehrbereichswerkzeuge für unterschiedliche Steigungen.

# Threading, Metr. ISO, Internal, Partial Profile

Multi-purpose tools, usable for different pitches.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)
Anzahl Durchgänge // Number of passes <b>10 - 16</b>
Empf. Zustellungsart // Recom. infeed method <b>Flankenzustellung // Flank infeed (Seite/Page 433)</b>
Vc <b>Seite/Page 429</b>
Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page <b>27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69</b>
Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes <b>T01 (Seite/Page 137)</b>

SP

HM

R

Legende  
Legend **139**

Scan QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/770](http://www.simtek.info/cp/770)

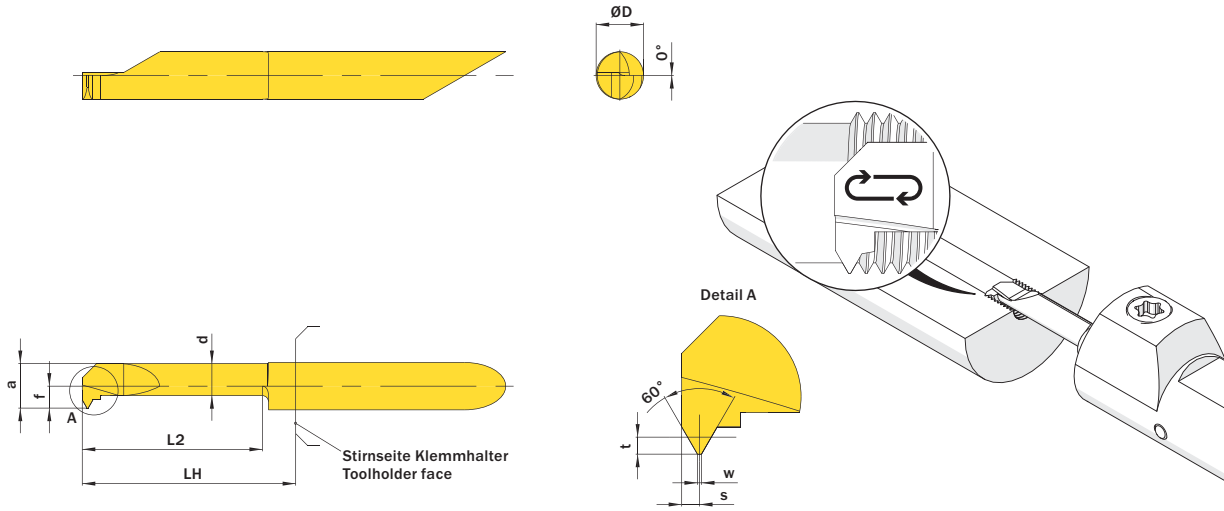


Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.MT08.01.15.39 M R

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22  
 Additional information about through coolant supply on page 22

ØD	Steigung (von) Pitch (as of)	Steigung (bis) Pitch (up to)	L2	ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore)	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	a	d	f	LH	S	t	w	Connectcode www.simtek.com/code	
mm	mm	mm	mm	mm				P K M N S	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 3,9 mm																	
4,0	0,8	1,0	15,2	3,9	+	<b>A04.MT08.01.15.39 MR/L</b>	R AW95 L AXA0	X800 X400	3,65	2,7	1,95	18,0	0,45	0,46	0,1	R	A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,2 mm																	
4,0	0,5	0,7	15,2	4,2	+	<b>A04.MT05.01.15.42 MR/L</b>	R AD6S L AHZD	X800 X400	3,95	2,95	1,95	18,0	0,35	0,4	0,06	R	A04C.R L A04C.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 4,8 mm																	
5,0	1,0	1,25	15,2	4,8	+	<b>A05.MT10.01.15.48 MR/L</b>	R AJA0 L ABPY	X800 X400	4,55	3,55	2,25	18,0	0,55	0,7	0,12	R	A05.R L A05.L
5,0	1,0	1,25	20,3	4,8	+	<b>A05.MT10.01.20.48 MR/L</b>	R AC5K L AK4K	X800 X400	4,55	3,55	2,25	23,0	0,55	0,7	0,12	R	A05.R L A05.L
5,0	1,0	1,25	25,4	4,8	+	<b>A05.MT10.01.25.48 MR/L</b>	R AH4D L AHJU	X800 X400	4,55	3,55	2,25	28,0	0,55	0,7	0,12	R	A05.R L A05.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,1 mm																	
5,0	0,75	1,0	15,2	5,1	+	<b>A05.MT07.01.15.51 MR/L</b>	R APGS L ADYW	X800 X400	4,85	3,65	2,4	18,0	0,45	0,57	0,09	R	A05.R L A05.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 5,2 mm																	
5,0	0,5	0,75	15,2	5,2	+	<b>A05.MT05.01.15.52 MR/L</b>	R AE44 L APTP	X800 X400	4,95	3,75	2,45	18,0	0,35	0,43	0,06	R	A05.R L A05.L
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm																	
6,0	1,0	1,25	15,2	6,2	+	<b>A06.MT10.01.15.62 MR/L</b>	R AAT9 L APQ7	X800 X400	5,95	3,95	2,95	18,0	0,55	0,7	0,12	R	A06.R L A06.L
6,0	1,25	1,5	15,2	6,2	+	<b>A06.MT12.01.15.62 MR/L</b>	R AG92 L APSQ	X800 X400	5,95	3,95	2,95	18,0	0,75	0,84	0,16	R	A06.R L A06.L
6,0	1,25	1,5	20,3	6,2	+	<b>A06.MT12.01.20.62 MR/L</b>	R ABDJ L AFV2	X800 X400	5,95	3,95	2,95	23,0	0,75	0,84	0,16	R	A06.R L A06.L
6,0	1,25	1,5	25,4	6,2	+	<b>A06.MT12.01.25.62 MR/L</b>	R ABY1 L AJGW	X800 X400	5,95	3,95	2,95	28,0	0,75	0,84	0,16	R	A06.R L A06.L
6,0	1,5	1,75	15,2	6,2	+	<b>A06.MT15.01.15.62 MR/L</b>	R AHZW L AKQS	X800 X400	5,95	3,95	2,95	18,0	0,8	0,98	0,18	R	A06.R L A06.L
6,0	1,5	1,75	20,3	6,2	+	<b>A06.MT15.01.20.62 MR/L</b>	R AAT5 L AECJ	X800 X400	5,95	3,95	2,95	23,0	0,8	0,98	0,18	R	A06.R L A06.L
6,0	1,5	1,75	25,4	6,2	+	<b>A06.MT15.01.25.62 MR/L</b>	R AACA L AB3N	X800 X400	5,95	3,95	2,95	28,0	0,8	0,98	0,18	R	A06.R L A06.L

Bestellbeispiel // Order example: **A06.MT15.01.15.62 MR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise im Infobereich rechts oben.

Please read the additional notes mentioned in the information area on the top right corner of this page.